


DITEMUKAN STEM -4 BUNTU



Fitting -4 untuk hose dengan ID ¼" dari produk andalan kita bersama Unipower memerlukan sedikit perhatian lebih dari kita semua. Mulai dari pihak penerimaan barang hingga pihak pabrikan hose. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan, mulai tanggal 26 September 2014 telah dilakukan pengecekan ulang terhadap dimensi, drat, penampakan sumbu dan

Pada hasil inspeksi tanggal 29 September 2014 ditemukan satu fitting yang buntu pada bagian dalam sumbunya, 4G-4FFORX-UP. Untuk itu diperlukan penambahan tahapan pada SOP penerimaan barang dari bagian control kualitas atau yang biasa disebut dengan Quality Control "QC".

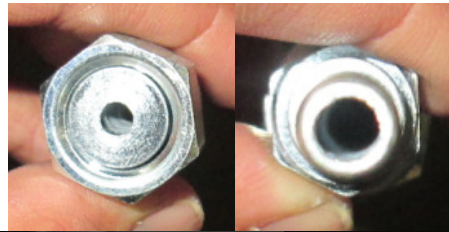

Pada gambar tampak jelas, bagian dalam sumbu stem disorot menggunakan lampu flash. Hanya sebagian kecil cahaya yang bisa menembus akibat adanya gram atau hasil pengeboran yang kurang sempurna. Jika cahaya saja kesusahan menembus, bagaimana dengan oli atau media lainnya?



Bagi seluruh teknisi dihimbau untuk selalu melihat dahulu setiap fitting yang akan diproses. Lakukan peneropongan sebagaimana ilustrasi di samping. Pastikan semua fitting dalam kondisi normal dan sesuai dengan standard yang telah disepakati sebelum kejadian fatal terjadi di belakang. Perlakuan ini tidak terkecuali juga harus dilakukan pada adapter. Periksa dan pastikan adapter sesuai dengan spesifikasi dan lubang bagian dalamnya tertembus lurus tanpa adanya hambatan atau gram di dalamnya. [NHN]

